

Arabic



InstruMate®

أجهزة إرسال InstruMate
سلسلة تصنيع Messenger
نموذجات 3110 & 3103

CE

المعايير المطبقة على أجهزة الإرسال InstruMate:

اتصال السوائل:

EN837 , ASME B1.20.1

واجهة الكهربائية:

بناء على DIN 175301-803A&C, Circular M12X1
or Cable

٣	(١) تقديم
٣	(٢) نظرة عامة
٤	(٣) الاستخدام السليم والتدابير الأمنية
٤	(٤) التخزين ، التعبئة والتغليف والشحن
٥	(٥) التثبيت
٦	(٦) دليل خطوة بخطوة - لتثبيت الموصل الزاوي
٧	(٧) دليل خطوة بخطوة - لضبط الصفر وضبط النطاق (للطراز ٣١٠٣ فقط)
٨	(٨) أخطاء
٩	(٩) الصيانة والتنظيف
٩	(١٠) إلغاء التثبيت وإلغاء التثبيت
٩	(١١) المواصفات الفنية
١٣	(١٢) الأبعاد والأبعاد - Messenger نموذج ٣١١٠ (بالمليمترات)
١٤	(١٣) الأبعاد والأبعاد - Messenger نموذج ٣١٠٣ (بالمليمترات)
١٥	(١٤) اتصالات آمنة

١) تقديم

- ١-١) يتم تصنيع جميع أجهزة إرسال InstruMate وفقاً لنظام إدارة الجودة ISO9001 ويتم التحكم فيها بشكل صارم في عملية التصنيع.
- ١-٢) يجب إعطاء الأولوية لتعليمات تثبيت الموقع ومتطلبات الأمن المحلية في المبادئ التوجيهية لهذا الكتيب.
- ١-٣) ينصح العمال المهرة أو الكوادر الفنية بقراءة هذا الدليل قبل محاولة تثبيت الجهاز.
- ١-٤) الجهاز الموجود في يديك مناسب للاستخدام والميزات المدرجة في ورقة البيانات الفنية لهذا المنتج.
- ١-٥) تصر شركة InstruMate Co. Limited ، على التحسين المستمر. لذلك ، قد تخضع المعلومات الفنية للتصحيات.
- يمكن الاطلاع على ورقة المعلومات الفنية والمزيد من المعلومات على الموقع: www.instrumate.com
المشورة الفنية والأسئلة: info@instrumate.com

٢) نظرة عامة

- ① اتصال الطاقة
② الإرسال الإسكان
③ جزء وجع للتركيب
④ خيط



٣) الاستخدام السليم والتدابير الأمنية

٣-١ أجهزة إرسال ضغط اينستروميت هي الأجهزة التي تقوم بتحويل المخرجات الكهربائية ذات المستوى المنخفض من أجهزة استشعار الضغط إلى إشارات عالية المستوى يمكن إرسالها ومعالجتها على مسافات بعيدة ومعالجتها في أنظمة مختلفة. ليتم استخدامها. الشركة المصنعة لن تكون مسؤولة عن أي استخدامات أخرى لهذا المنتج.

٣-٢ أجهزة إرسال الضغط موديل ٣١١٠ و ٣١٠٣ مخصصة للاستخدام الصناعي.

٣-٣ ينبغي لمستخدم المعدات الانتباه إلى شروط استخدام المعدات مثل درجة الحرارة المحيطة ودرجة الحرارة الرطبة. الفشل في الامتثال لهاتين البيانات التقنية للبيانات يمكن أن يؤثر على أداء المعدات.

٣-٤ يجب أن يتم تزويد الموظفين المؤهلين فقط على أساس تدريبه أو معرفته الفنية بالمعدات.

٤) التخزين ، التعبئة والتغليف والشحن

٤-١ يجب أن تكون الرطوبة بحيث لا يحدث التكثيف. يتم وصف درجة حرارة التخزين في المستودع في جدول نطاق درجة الحرارة المسموح به.

 
٤-٢ التغليف هذا المنتج مصمم خصيصاً لحمايته من الصدمات والأضرار المحتملة أثناء الشحن. يوصى بأن تحتفظ بعبوة هذا المنتج إذا كان من الممكن تغيير تثبيت المنتج أو إرساله لإعادة المعايرة.

٤-٣ قبل تثبيت الجهاز ، تحقق من مظهره للتلف الواضح أثناء النقل.

(٥) التثبيت


- ٥-١ تحقق من مظهر الجهاز قبل تثبيته. لا ينبغي أن تسرب السوائل.
٥-٢ يجب أن تكون وسائل الختم قياسية ونظيفة وخالية من التلف.

مخروط المواضع
قم بتغطية الخيوط بمواد مانعة للتسرب مثل شريط PTFE.



NPT, R and PT

 المواضع الموازية
أغلق السطح (A) بغسالة مسطحة أو حلقة مانعة للتسرب أو مانعة للتسرب InstruMate.



per EN 837

per DIN 3852-E

- ٥-٣ استخدم الختم المناسب كما هو موضح أعلاه.
٥-٤ تثبيت مفك البراغي شقة فقط مع وجع عزم الدوران.
٥-٥ يتم تزويد مزود الطاقة كما هو مطلوب مع المصنق الموجود عليه ويكون مصدر الجهد مناسباً للتشغيل في موقع التثبيت.
٥-٦ يجب أن يكون قطر الكابل متوافقاً مع موصل الكابل ويجب ألا يسرب الرطوبة منه.
٥-٧ يجب أن يحدث اتصال بأرضية المعدات من خلال توصيل المعدات بالجزء المحتمل من النظام. يمكن استخدام مؤشر ترابط الإرسال للقيام بذلك.
٥-٨ قم بتوصيل الكبل وفقاً لتعليمات تعيين الدبوس وفقاً لورقة البيانات الفنية للمنتج.

مهمة الدبوس:

شكل موصل الزاوي DIN ١٧٥٣٠ ١-٨٠٣ C			
٣ الأسلاك	٢ الأسلاك		
1	1	U _B	
2	2	0V	
3	-	S+	

شكل موصل الزاوي DIN ١٧٥٣٠ ١-٨٠٣ A			
٣ الأسلاك	٢ الأسلاك		
1	1	U _B	
2	2	0V	
3	-	S+	

منفذ كابل، غير محمية			
٣ الأسلاك	٢ الأسلاك		
أحمر	أحمر	U _B	
أسود	أسود	0V	
أخضر	-	S+	

موصل دوار M12x1 (4-pin)			
٣ الأسلاك	٢ الأسلاك		
1	1	U _B	
3	3	0V	
4	-	S+	

S++ الناتج التناظرية

0V* امدادات الطاقة السلبية

U_B* امدادات الطاقة الإيجابية

٦ دليل خطوة بخطوة - تثبيت الموصل الزاوي

٦-١ تخفيف المسمار ①.

٦-٢ قم بفك غلاف الكابل ②.

٦-٣ افصل الموصل الزاوي قليلاً ⑥ + ⑤.

٦-٤ **الحذر!**

مثبتة بشكل غير صحيح

قد تلف ختم الموصل.



الخروج من خلال ثقب ⑨ من الطرف رباعي ⑥ من المقصورة الزاوية ⑤.

٦-٥ افصل الكبل بين غلاف الكابل ② والحلقة ③ وقطعة الختم ④ والمقصورة الزاوية ⑤.

٦-٦ قم بتوصيل نهاية الكبل بالطرف المستطيل ⑥ كما هو موضح في الرسم التخطيطي للاتصال.

٦-٧ اضغط على المقصورة الزاوية ⑤ في محطة مستطيلة ⑥.


٦-٨ تأكد من عدم تلف أجزاء الختم وأن غلاف الكابل وأجزاء الختم مثبتان بشكل صحيح لتوفير حماية البيئة.

٦-٩ اربط غطاء الكابل ② حول الكابل.


٦-١٠ قم بتوصيل حشية الختم ⑦ بمسامير التثبيت بشكل صحيح.

٦-١١ قم بتوصيل الموصل الزاوي ⑥ + ⑤ بالتركيب.

٦-١٢ تشديد المسمار ①.

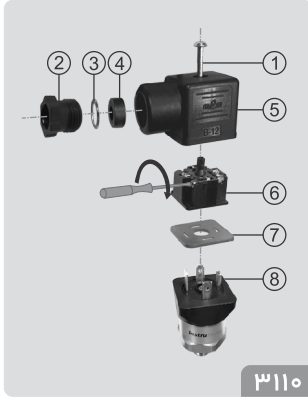


٣١١٠

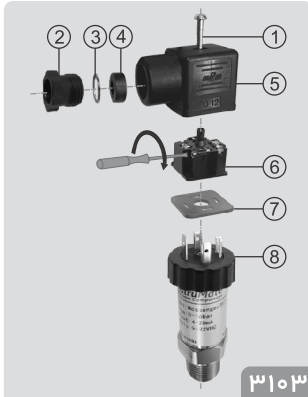

٣١٠٣

(٧) دليل خطوة بخطوة - لضبط الصفرة وضبط النطاق (للطراز ٣١٠٣ فقط)

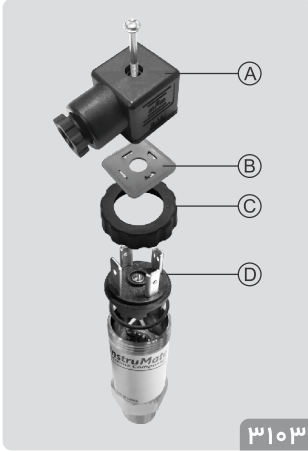

ملاحظة: يجب أن يتم ضبط نطاق الضغط فقط إذا كانت معدات المعايرة لديك أكثر دقة ثلاث مرات من جهاز الإرسال.

(٧-١) افصل جميع التوصيلات الكهربائية.

(٧-٢) بعناية إزالة الأجزاء التي تحمل علامة (C)، (B)، (A).

(٧-٣) افصل موصل الطاقة (D) من الحاوية بعناية وقم بتوصيله بمصدر الطاقة والشاشة.


(٧-٤) استخدم مقياس الجهد (Z) لضبط نقطة الصفرة وضبط إشارة الخرج الدنيا.

(٧-٥) لضبط النطاق، استخدم المسدس (S) الجهد وضبط إشارة الخرج القصوى.

قد يؤثر تنفيذ هذه الخطوة على نقطة الصفرة. لذا تحقق من نقطة الصفرة مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى إعادة تعيين. كرر الخطوات من ٥-7 إذا لزم الأمر.

(٧-٦) افصل موصل الطاقة (D) عن مصدر الطاقة والشاشة ثم أدخله بعناية في الهيكل. احرص على عدم إتلاف الأسلاك والأختام. أخيرًا، ضع الجوز البلاستيكي (C) والموصل الزاوية في مكانه.

تعتمد الحاجة إلى إعادة التعيين على الضغوطات الضاغطة والحرارية التي يعاني منها الجهاز. ينصح عموماً إعادة المعايرة.

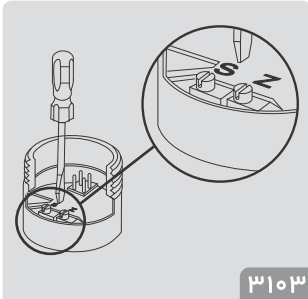

٨) أخطاء

يتم اختبار جميع أجهزة الإرسال InstruMate في المصنع قبل الشحن إلى العميل للتأكد من عدم وجود أخطاء في عملها. إذا كان هناك خطأ في أدايتهم لأي سبب ، فيجب أن يكونوا خارج العمل.

في بعض العمليات الصناعية ، يتم قياس ضغط السائل عالي الضغط. إذا حدث الخطأ في مثل هذه العمليات ، فهناك خطر الإصابة الجسدية أو تلف الممتلكات والبيئة. يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية حيث قد تتعرض للضغط العالي أو السوائل المسببة للتآكل بدرجة الحرارة العالية.

يرجى التأكد من تثبيت الجهاز ميكانيكيًا وكهربائيًا بشكل صحيح قبل الاتصال بمورد الجهاز.

في أي حال ، لن نفرض عليك أي رسوم.

قائمة الأخطاء الشائعة وأسبابها:

أخطاء	أسباب	إجراءات
لا إشارة	الكابل معطل	تحقق من اتصال الكابل
انحراف الإشارة عند نقطة الصفر	الضغط المفرط المطبق	يجب الالتزام دائماً بالحد الأقصى للضغط
انحراف الإشارة عند نقطة الصفر	درجة حرارة السائل أكثر أو أقل من درجة الحرارة متساوية الجهاز	يجب دائماً مراعاة درجة الحرارة المسموح بها
في نطاق الإشارة انحراف (Span)	هناك تدخل الكهرومغناطيسي حولها	القضاء على مصدر هذا الصراع واستخدام كابلات محمية
نطاق الإشارة غير دقيق (Span)	درجة حرارة السائل أكثر أو أقل من درجة الحرارة متساوية الجهاز	يجب دائماً مراعاة درجة الحرارة المسموح بها
لا تتغير إشارة الخرج مع تغير الضغط	الضغط الزائد - الضرر الميكانيكي للمستشعر	يجب استبدال المعدات
نطاق الإشارة ضعيف أو قد ينخفض	الضغط الزائد - الضرر الميكانيكي للمستشعر	يجب استبدال المعدات

٩) الصيانة والتنظيف

إجهزة إرسال InstruMate لا تتطلب أي صيانة. وهي مبنية بطريقة موزجة لتوفير تكاليف الصيانة حتى لا يتم إصلاحها. يمكن معايرتها بشكل دوري.

يمكن تنظيف السطح الخارجي لجهاز إرسال الضغط مع وضع اعتبارات خاصة على المصق باستخدام الماء والسائل مع غسالة صحن ناعمة ومنشفة ناعمة. يجب عليك فصل جهاز الإرسال عن التثبيت قبل تثبيته ، وكذلك توصيلاته الكهبر.

١٠) إلغاء التثبيت وإلغاء التثبيت

قد يكون جهاز إرسال الضغط ملوثاً بسائل شديد الخطورة مثل المواد المسببة للتآكل أو السامة أو المشعة أو القابلة للاشتعال اعتماداً على خصائص العملية. يجب على الأفراد بعد ذلك ارتداء معدات السلامة وأداء عملية فتح الجهاز بعد تفريغ الجهاز وفصله عن جميع التوصيلات الكهربائية.

يجب عليك الامتثال لقوانين بلدك في حالة التخلص من المعدات.

١١) المواصفات الفنية

الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة حرارة السائل المسموح بها	درجة حرارة متوسطة تعويض ^١	أقصى ضغط مسموح به		تراوح حيرة ضغط (bar)
		3103	3110	
3110 & 3103	3110 & 3103	3103	3110	
-25...125°C	-10...70°C	400% FS	400% FS	0...0.05
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	0...0.1
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	0...0.16
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	0...0.25
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...0.4
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	0...0.6
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...1
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...1.6
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...2.5
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...4
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...6
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...10
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...16

الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة حرارة السائل المسموح بها	درجة حرارة متوسطة تعويض ^١	أقصى ضغط مسموح به		تراوح حيرة ضغط (bar)
		3103	3110	
3110 & 3103	3110 & 3103	3103	3110	
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	0...25
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	150% FS	0...40
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	150% FS	0...60
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	150% FS	0...100
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	150% FS	0...160
-25...125°C	-10...70°C	150% FS	150% FS	0...250
-25...125°C	-10...70°C	150% FS	150% FS	0...400
-25...125°C	-10...70°C	150% FS	150% FS	0...600
-25...125°C	-10...70°C	130% FS	-	0...1000

١. تشير درجة الحرارة المتوسطة المعوضة إلى نطاق درجة الحرارة الذي يتم ضمنه إرسال الضغط ستحافظ على دقتها الموعودة.

الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة حرارة السائل المسموح بها	درجة حرارة متوسطة تعويض	أقصى ضغط مسموح به		تراوح الجمع و الفراغ (bar)
		3103	3110	
3110 & 3103	3110 & 3103	3103	3110	
-25...125°C	-10...70°C	فقط الغازات الجافة والنظيفة 150%	فقط الغازات الجافة والنظيفة 150%	-0.025...+0.025
-25...125°C	-10...70°C	400% FS	400% FS	-0.05...+0.05
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	-0.06...+0.1
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	-0.1...+0.15
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	-0.2...+0.2
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	-0.3...+0.3
-25...125°C	-10...70°C	400% FS	400% FS	-0.5...+0.5
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	-1...0
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	-1...0.6
-25...125°C	-10...70°C	300% FS	300% FS	-1...+1.5
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	-1...+3
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	-1...+5
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	-1...+9
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	-1...+15

الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة حرارة السائل المسموح بها	درجة حرارة متوسطة تعويض	أقصى ضغط مسموح به		تراوح الجمع و الفراغ (bar)
		3103	3110	
3110 & 3103	3110 & 3103	3103	3110	-1...+24
-25...125°C	-10...70°C	200% FS	200% FS	

الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة حرارة السائل المسموح بها	درجة حرارة متوسطة تعويض	أقصى ضغط مسموح به		تراوح الضغط المطلق (bar)
		3103	3110	
3110 & 3103	3110 & 3103	3103	3110	0...0.25
-25...125°C	-10...70°C	300%FS	300%FS	0...0.25
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...0.4
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...1
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...1.6
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...2.5
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...4
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...6
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...10
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...16
-25...125°C	-10...70°C	200%FS	200%FS	0...25

التفاصيل الفنية التي تنطبق على الطرازين ٣١١٠ و ٣١٠٣

15...25°C	درجة الحرارة المحيطة	الشروط المرجعية
860...1060 mbar	الضغط الجوي	
45%...75%	رطوبة	
24V DC	مصدر تغذية	
تيار (٢ الأسلاك)		شحنة كهربائية
جهد (٣ الأسلاك)		
نسبة القياس (٣ الأسلاك)		
IP65	شكل موصل الزاوي A	حماية البيئة
IP65	شكل موصل الزاوي C	
IP67	موصل دوار M12x1	
IP67	منفذ كابل	

التفاصيل الفنية التي تنطبق على الطرازين ٣١١٠ و ٣١٠٣

500 V DC	تقييم جهد العزل
نعم	حماية القطبية
نعم	دائرة مكافحة الاضطراب

تراوح درجات الحرارة المسموح بها:

3103	3110	تراوح درجات الحرارة المسموح بها
-35...+75 °C	-35...+75 °C	المستودع
-20...+75 °C	-20...+75 °C	البيئة
لفترات تقل عن ٣٥٠ ملي: ≤ ± 0.035 x (t ₂ -t ₁) % of the span	لفترات تقل عن ٣٥٠ ملي: ≤ ± 0.055 x (t ₂ -t ₁) % of the span	أخطاء حرارية (في نطاق 0...80 °C)
من الامتداد لفترات تزيد عن ٣٥٠ ملي ثانية: ≤ ± 0.02 x (t ₂ -t ₁) % of the span	من الامتداد لفترات تزيد عن ٣٥٠ ملي ثانية: ≤ ± 0.035 x (t ₂ -t ₁) % of the span	

*t₂ هي درجة الحرارة المحيطة

*t₁ هي درجة الحرارة المرجعية


عملية:

3103	3110	عوامل الأداء
(±10%) بواسطة بتانسيومترات	بواسطة البرنامج	قابل لتعديل نقطة الصفر و مجموعة الضغط
أقل من 0.2% خلال السنة	أقل من 0.25% خلال السنة	الاستقرار على المدى الطويل
≤ ±0.2% of span	≤ ±0.25% of span	غير الخطية
≤ ±0.125% of span	≤ ±0.2% of span	غير مكرر
±0.25% BFSL	±0.5% BFSL	صحة ^١


* يمكن للمصدر الكهرومغناطيسي القوي أن يزيد من خطأ القياس في الجهاز.

١. يتضمن هذا خطأ التباطؤ والخطأ غير الخطي وخطأ الانحراف الصفري وخطأ انحراف القيمة النهائية.


(١٢) الأبعاد والأبعاد - Messenger نموذج ٣١١٠ (بالمليمترات)

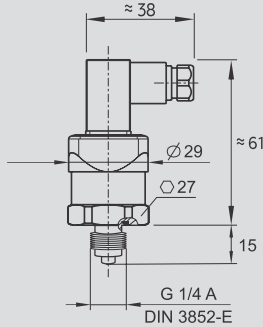


شکل موصل الزاوي C

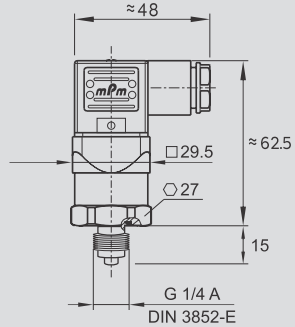

شکل موصل الزاوي A

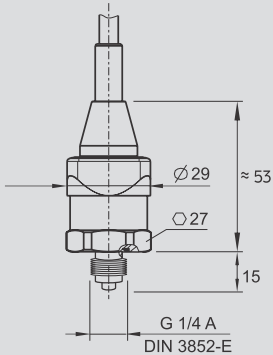


منفذ كابل

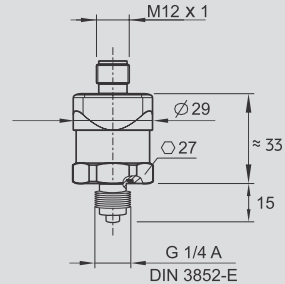


موصل دوار M12x1


(١٣) الأبعاد والأبعاد - Messenger نموذج ٣١٠٣ (بالمليمترات)

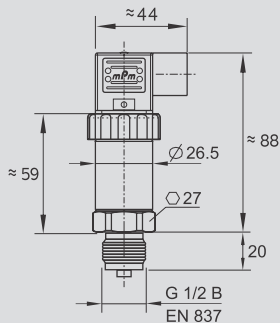


شكل موصل الزاوي C

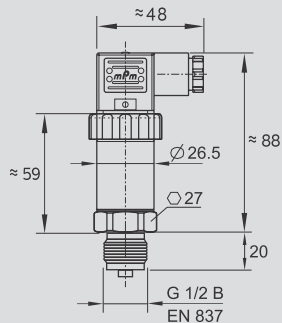

شكل موصل الزاوي A

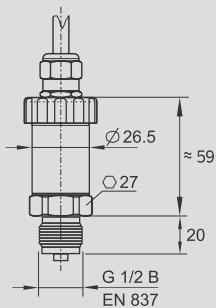

منفذ كابل

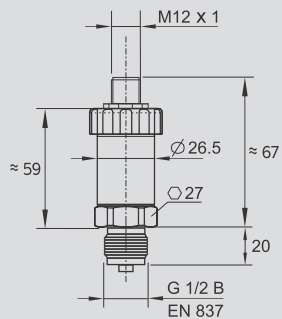

موصل دوار M12x1

١٤ اتصالات آمنة

تجهيز المناسب:

مُودج ٣١٠٣	مُودج ٣١١٠	الأحجام	معيار
✓	✓	G 1/8 B	EN 837
✓	✓	G 1/4 B	
✓	✓	G 1/4 Female	
✓	✓	G 3/8 B	
✓	✓	G 1/2 B	
✓	✓	G 1/4 A	DIN EN ISO 1179-2
✓	✓	G 1/4 Female	
✓	✓	G 1/2 A	
✓	✓	M14 x 1.5	
✓	✓	1/8 NPT	ANSI/ASME B1.20.1
✓	✓	1/4 NPT	
✓	✓	1/4 NPT Female	
✓	✓	1/2 NPT	
✓	✓	7/16-20 UNF O-ring BOSS	SAE J514 E
✓	✓	7/16-20 UNF with 74° taper	
✓	✓	M20 x 1.5	
✓	✓	G 1/2 male / G 1/4 Female	DIN 16288
✓	✓	M20 x 1.5	
✓	✓	R 1/4	ISO 7
✓	✓	R 3/8	
✓	✓	R 1/2	
✓	✓	PT 1/4	KS
✓	✓	PT 1/2	
✓	✓	PT 3/8	

كانت هذه هي التفاصيل الفنية العامة للبطائع المدرجة. بالنسبة للعنصر الموجود في يدك ، يجب الانتباه إلى التفاصيل الفنية المعتمدة في وقت الطلب. بشكل افتراضي ، سيتم إرسال الإصدار القياسي إلى العميل الذي يتم شرح تفاصيله في ورقة البيانات الفنية للمنتج.

InstruMate[®]

InstruMate Co., Limited

 15# Lane 777# Qingfeng Road, Cicheng town, Jiangbei district, Ningbo, China

 www.instrumate.com |  info@instrumate.com |  +86-574-87620997
